

ピュアソフナー 施工上のご注意

電源接続

電源は常時通電してください。
電源プラグが雨に濡れないように注意してください。

圧力計

常時、0.2MPa付近を指示していることを確認してください。取付に20A×8Aブッシングが必要です。

チェックフィルター（軟水出口側）

内部に詰まったゴミなどを排出し易いように、キャップの向きに注意して取り付けてください。

プレフィルター（原水入口側）

原水が地下水等の場合には、原水入口側にも、チェックフィルターを取り付けてください。

原水弁（常時開）

原水弁を
設けてください。メンテナンス時に必要です。
（鉛溶出低減処理品）

バイパス弁（常時閉）


バイパス回路を設けてください。
ピュアソフナーのメンテナンス時に必要です。
（鉛溶出低減処理品をご使用ください。）

減圧弁（20A）

減圧弁（逆止弁入り）を設けて下さい。

接続配管（20A）

配管口に無理な荷重がかからないように、
配管支持台を設けてください。

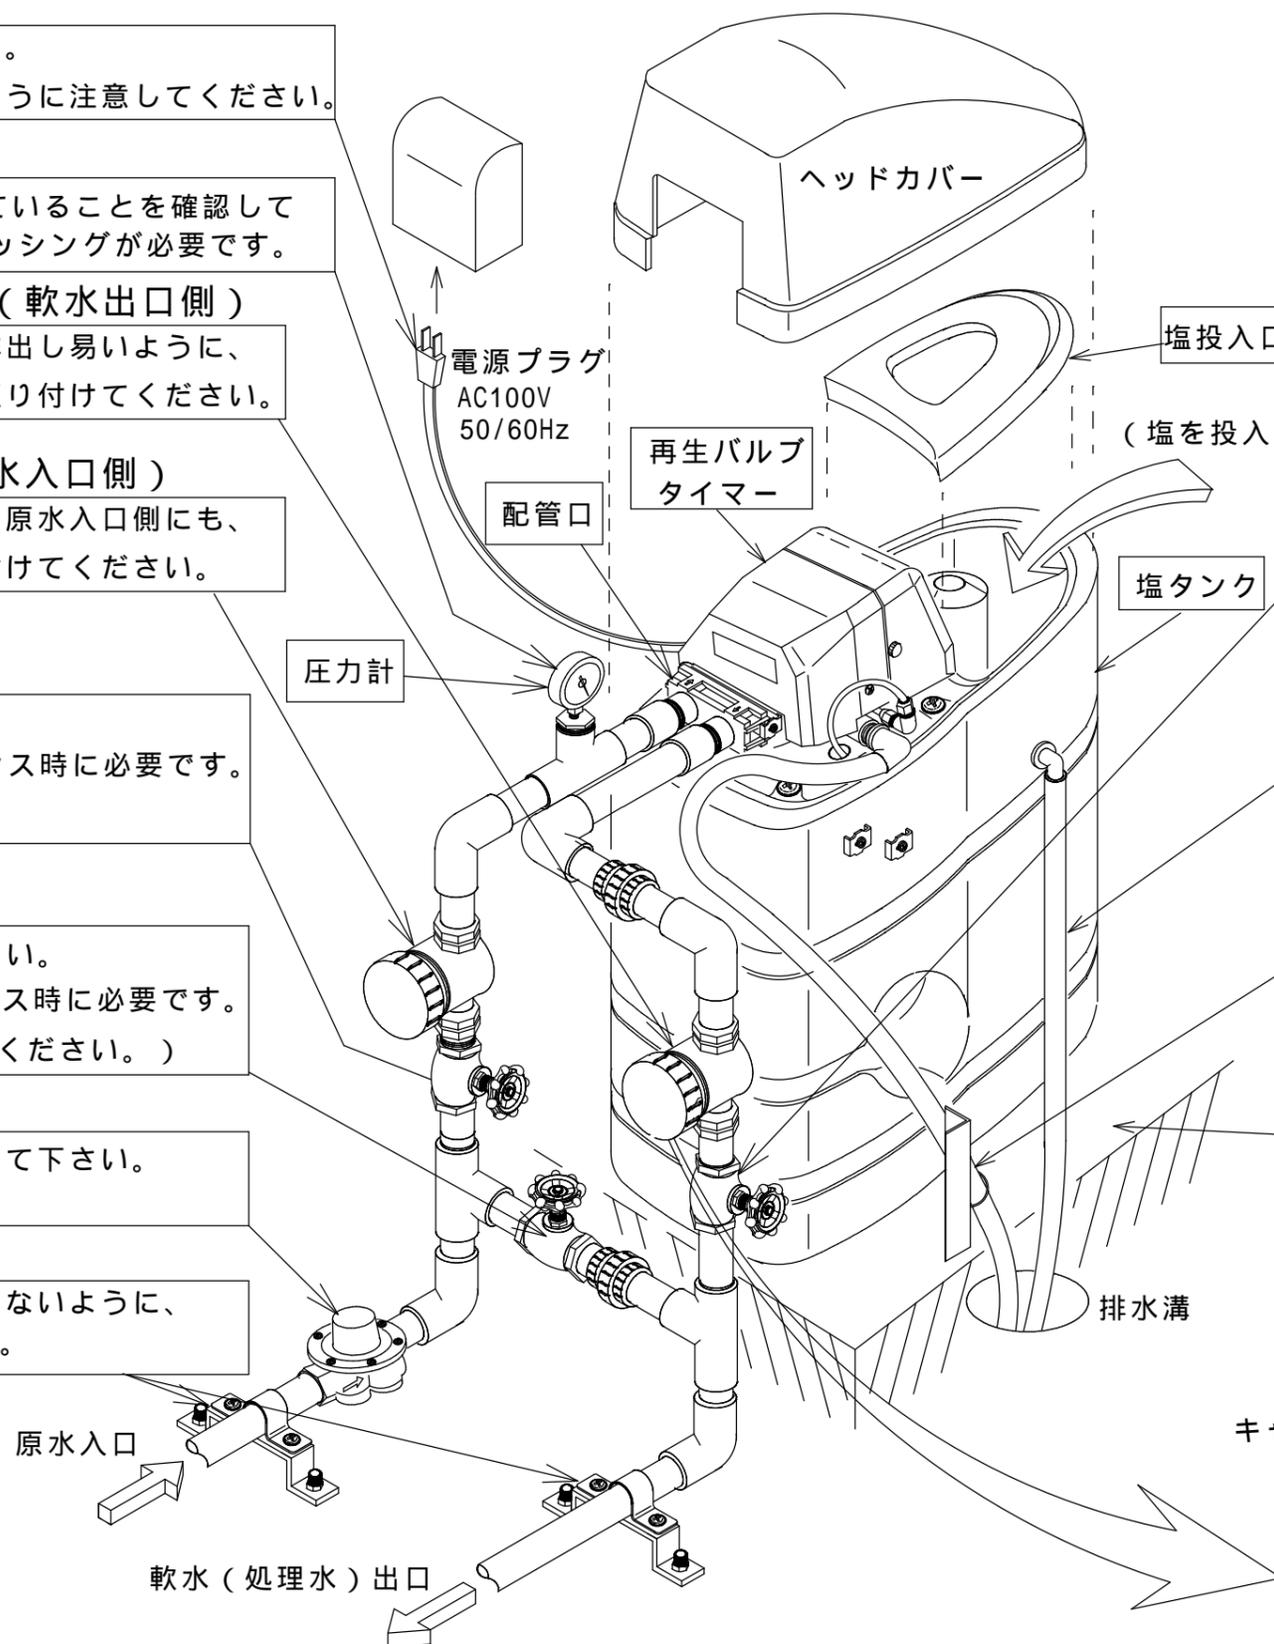

施工は、専門業者にて行ってください。
印で示された部品は標準付属品になります。それ以外の配管部材は別途用意してください。

冬季凍結のご注意

本機、及び配管が凍結しないように凍結防止を設けてください。保温ヒーターは別途販売しています。

軟水（処理水）出口弁（常時開）

軟水出口弁を設けてください。
ピュアソフナーのメンテナンス時に必要です。
（鉛溶出低減処理品をご使用ください。）

オーバーフローホース

オーバーフローホースと排水ホースを接続しないでください。接続しますと、塩タンクに排水が逆流する事故原因になります。

排水ホース

再生工程中は、排水ホースから水が勢いよく流出します。排水ホースが排水溝から外れないように固定支持してください。

設置場所

接地場所は平面な場所で、メンテナンスが行なえる場所とし、出来るだけ直射日光が当たらない場所に設置してください。

